


# 单线型供电轨道HS《非张力型》的施工方法


单位: mm

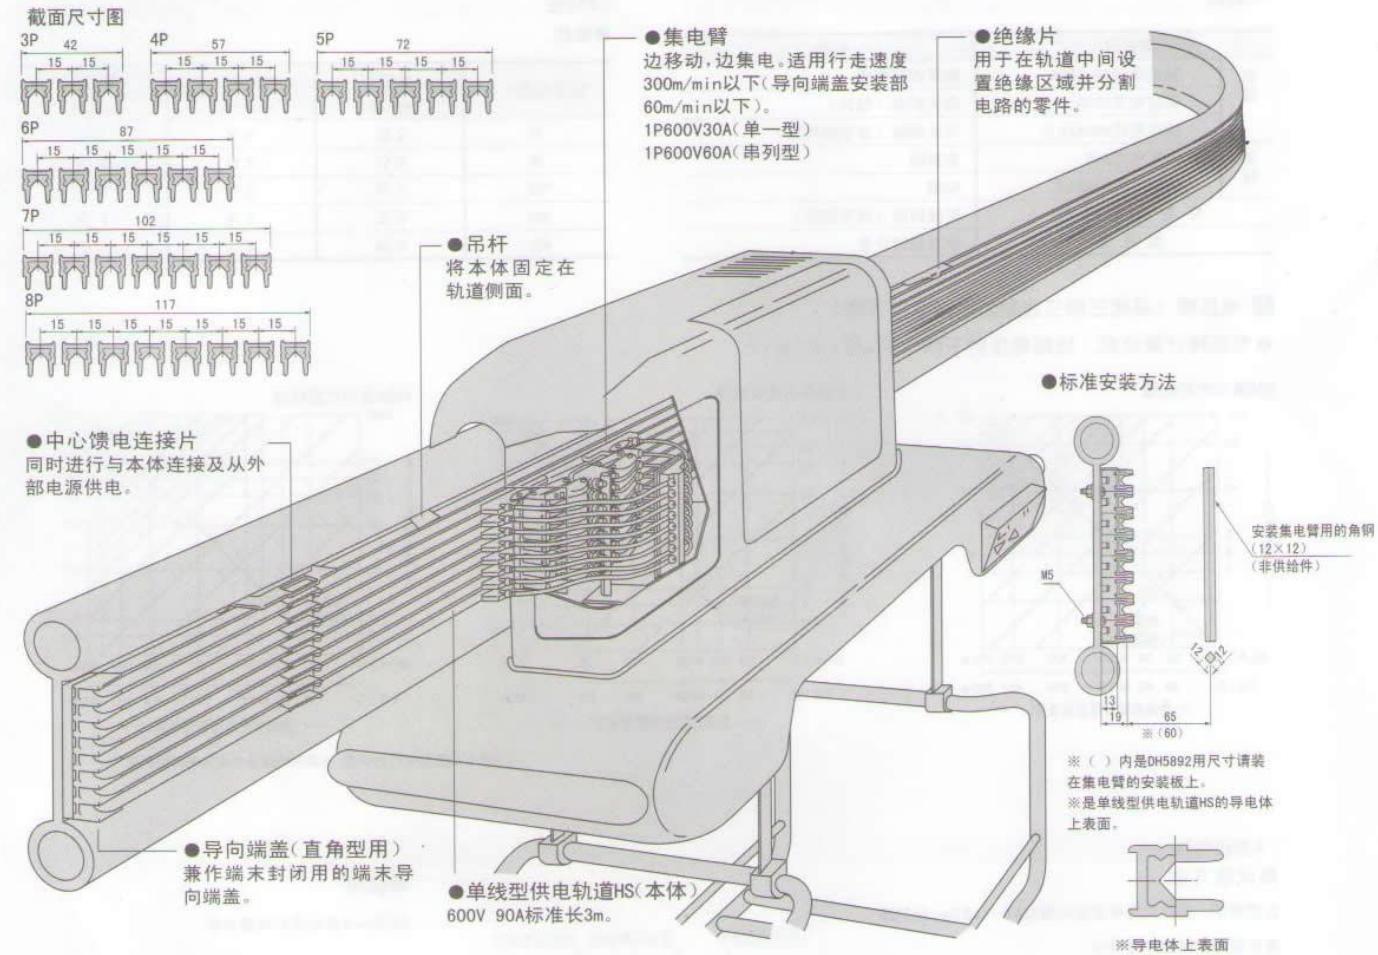


## 1. 连接件、吊杆的安装间距

### ■ 吊杆的安装间距

吊杆的安装间距是: 直线部600mm以下;  
弯曲部500m以下。

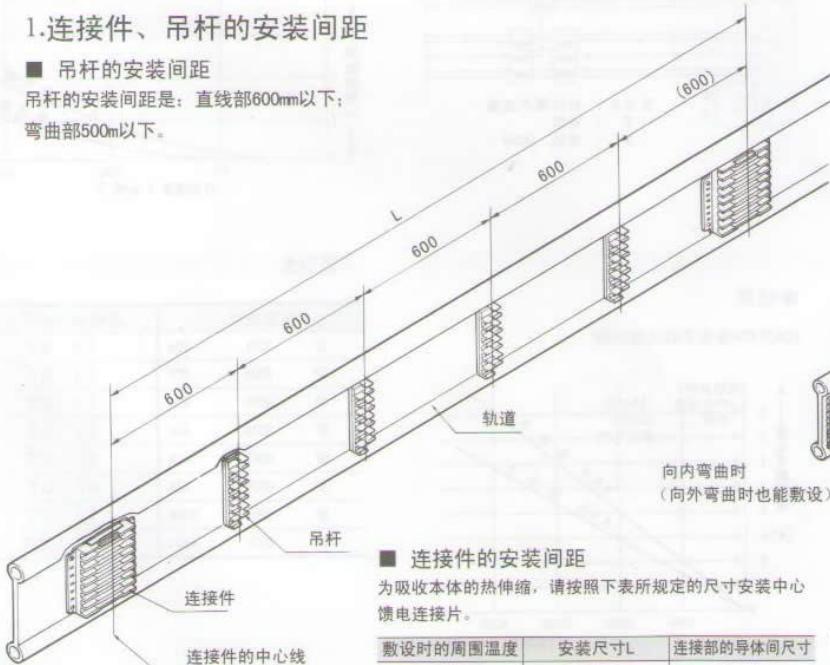

### ■ 弯曲部吊杆的安装间距

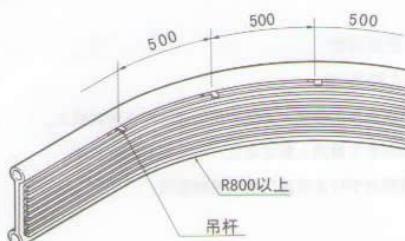

### ■ 连接件的安装间距

为吸收本体的热伸缩, 请按照下表所规定的尺寸安装中心  
馈电连接片。

| 敷设时的周围温度 | 安装尺寸L | 连接部的导体间尺寸 |
|----------|-------|-----------|
| 10°C以下   | 3003  | 5~13      |
| 11~40°C  | 3000  | 3~10      |


### △ 注意

否则会导致接触不良以及集电臂的脱线。  
本体长度2997±2mm

## 2-1 连接件的安装


1. 如下图所示, 对准连接件的安装孔进行孔加工(参照2-2)

2. 对准中心标记, 使用固定螺丝安装在轨道上。

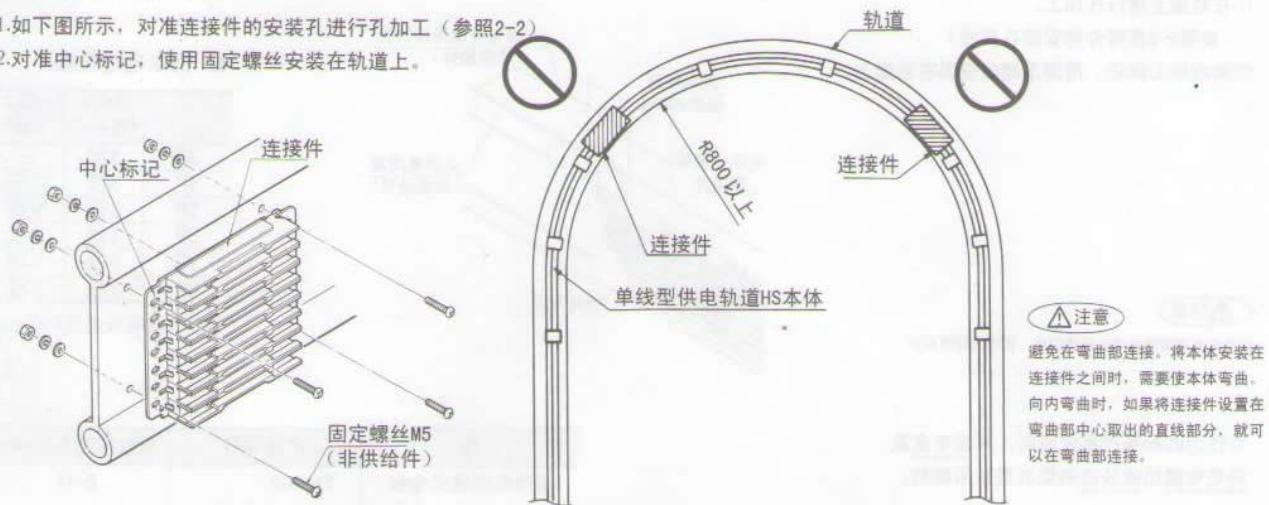


## 2-2 连接件(中心馈电连接片)的安装孔尺寸

连接件及中心馈电连接片的安装孔尺寸如下图所示。

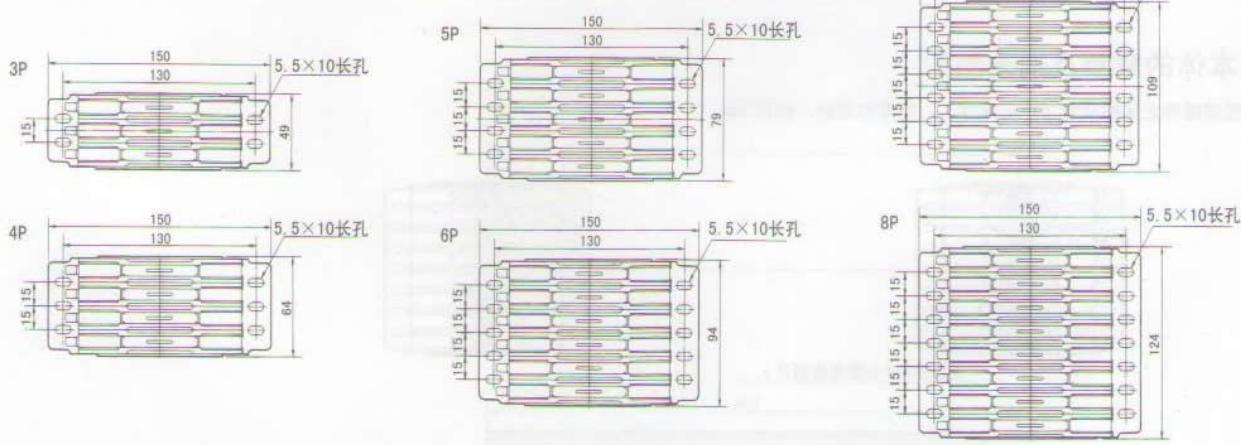

## 3. 吊杆的安装

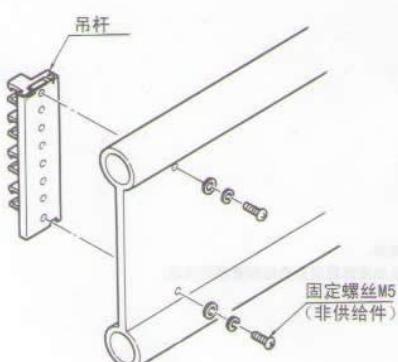


● 吊杆的安装间距  
(2-M5螺丝, 拧入长度8mm)

|    | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P  |
|----|----|----|----|----|----|-----|
| 间距 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |


## 4. 将本体安装到吊杆上

如下图所示将本体嵌入吊杆

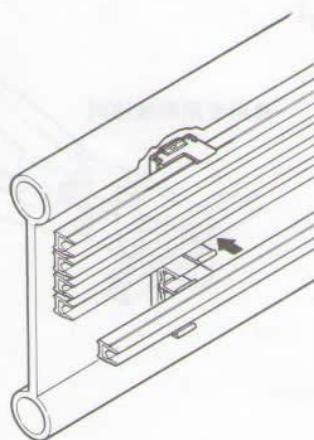

### ■ 本体的卸出

将一字形螺丝刀插入吊杆的缺口处, 只要在上下两处上下拨动, 就能容易地卸下。

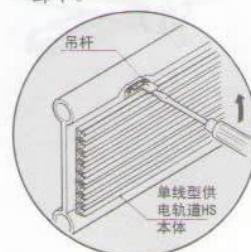


## 5. 中心馈电连接片的安装

(1) 在轨道上进行孔加工。

(参照2-2连接件的安装孔尺寸)

(2) 对准中心标记, 用固定螺丝安装在轨道上。

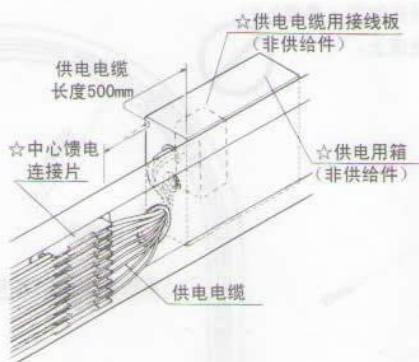

### △注意

供电电缆用接线板螺丝必须拧紧。否则会导致火灾。

### △注意

#### ■ 供电电缆根数

|    | AWG4<br>(22mm <sup>2</sup> ) | AWG8<br>(8mm <sup>2</sup> ) |
|----|------------------------------|-----------------------------|
| 3P | 3根                           | —                           |
| 4P | 3根                           | 1根                          |
| 5P | 3根                           | 2根                          |
| 6P | 3根                           | 3根                          |
| 7P | 3根                           | 4根                          |
| 8P | 3根                           | 5根                          |

※ 供电电缆长度为500mm。

☆作为US标准产品使用时, 对馈电盒及供电电缆用接线板的要求是有限制的。


要求如下:

- (1) 馈电盒的规格根据UL50电器装入用器件。
- (2) 供电电缆用接线板规格如表中所示


| 厂商         | 产品编号          | 螺丝拧紧力矩 N·m |
|------------|---------------|------------|
| 春田电机株式会社   | TX-100        | 8~10       |
| 共立继电器株式会社  | KT-100KTR-100 | 8.5~11     |
| 吉田电机工业株式会社 | UKU-125       | 6~9        |

## 6. 本体的截断及末端加工


适应连接件之间的尺寸(中心尺寸), 将本体截断, 缩短3mm。

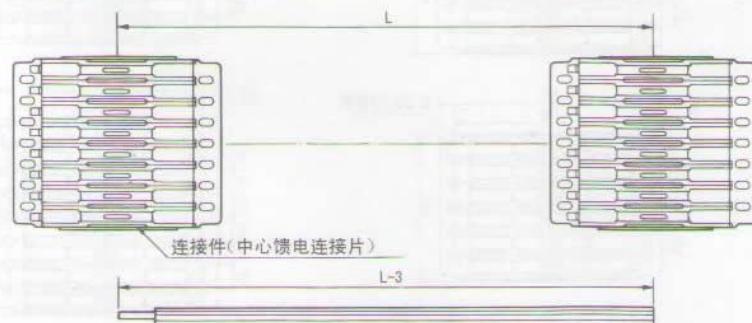


使用锯子或专用剥线钳去除绝缘被覆层

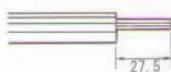

用锯子时

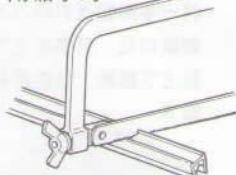


●用专用剥线钳时

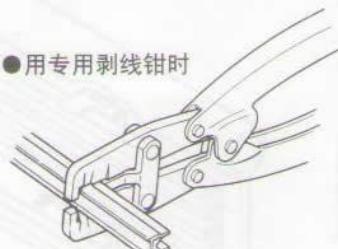

### △注意


- (1) 用锯子时不要损伤导电体
- (2) 请用电工刀、锉刀等去除本体截面及绝缘被覆层的飞边。否则会导致接触不良。

## 7. 导向端盖的安装

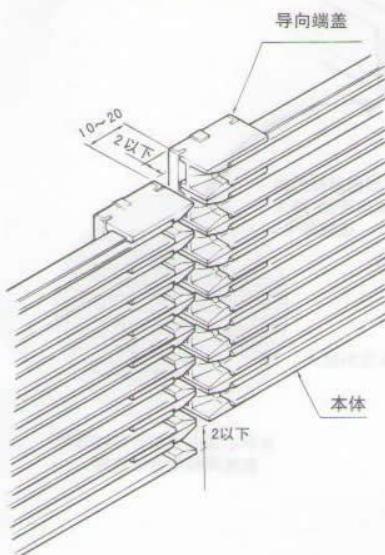

图为直角形用导向端盖

### ■ 导向端盖的用途

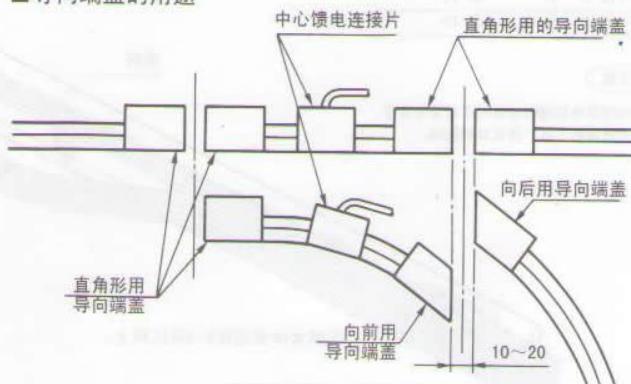


注意

- (1) 使用串列型集电臂时, 转换部分行走速度应在60m/min以下。
- (2) 按照安装尺寸安装, 否则会导致接触不良、集电臂的脱线。


1.如下图那样, 对轨道孔进行加工。

2.用固定螺丝将导向端盖安装在轨道上,  
然后将本体插入导向端盖内。

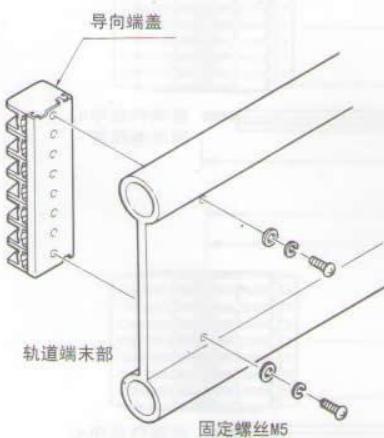


### ■ 导向端盖的安装

(2-M5螺丝, 有效长度8mm)

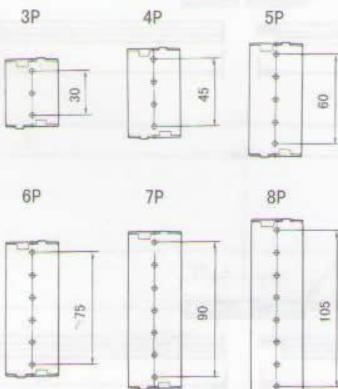


### ■ 将本体按箭头方向压入, 可靠地安 装在导向端盖内。

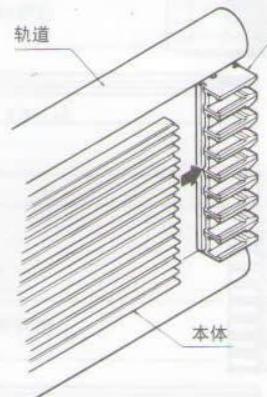

## 本体的截断及末端加工

适应连接件之间的尺寸(中  
心尺寸), 将本体截断, 缩  
短3mm。

本体截断后, 请用电工刀、挫刀等去除  
截面的飞边。否则会导致接触不良。

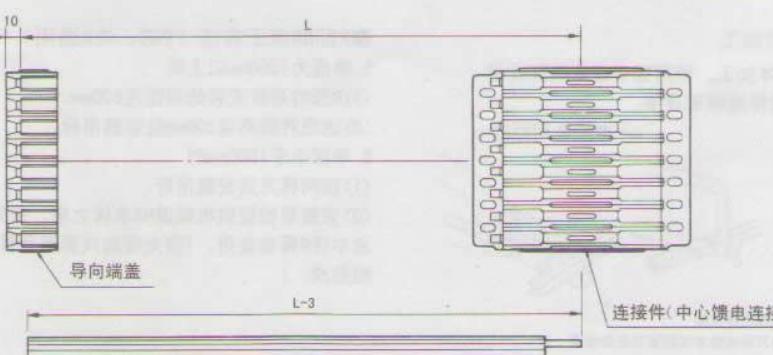


## 8.本体的连接方法

| 敷设时的周围温度 | 连接部的导体间的尺寸 |
|----------|------------|
| 10℃以下    | 5~13       |
| 11~40℃   | 3~10       |

### △注意


安装单线型供电轨道HS本体时不能发生变形。否则会导致接触不良、集电臂的脱线。

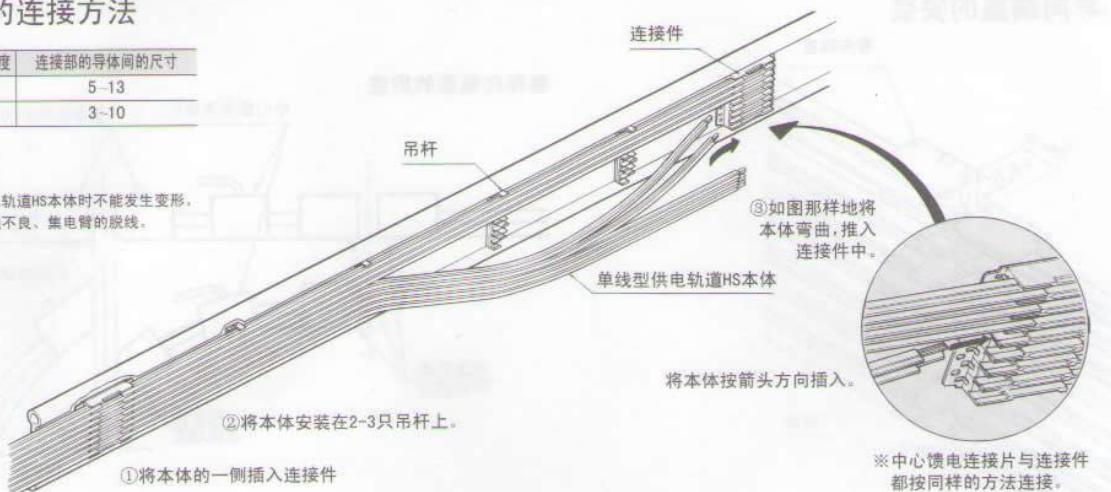

## 9.绝缘片的安装

### ■本体的截断加工

分别按与A、B两种情况对应的L尺寸截断本体。

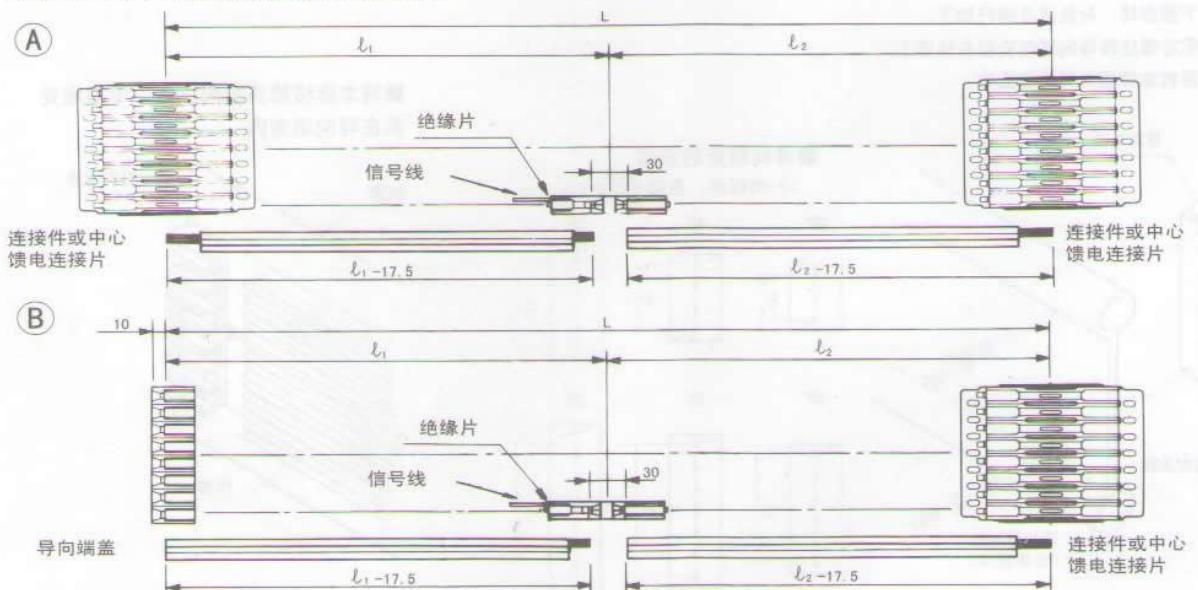


不需要信号线时,将电线端末用尼龙绝缘带包好并加以固定,不能妨碍集电臂的行走。

### ■供电侧的加工

按下图对本体加工。使用锯子或专用剥线钳(DH5884)去除绝缘被覆层。

#### ●用专用钳时

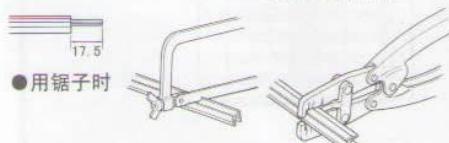

(1)用锯子时不要损伤导电体

(2)用电工刀、锉刀等去除本体截面及绝缘被覆层的飞边。否则会导致接触不良。

### ■R部的施工方法(内R、外R通用)

1. 半径为1500mm以上时


(1) R部的吊杆安装的间距为500mm。

(2) 绝缘片的两端200mm处安装吊杆。

2. 半径小于1500mm时

(1) 按同样方法安装吊杆。

(2) 安装单线型供电轨道HS本体之前,首先将本体沿半径R弯曲备用。(预先弯曲只要用手就能容易地完成。)

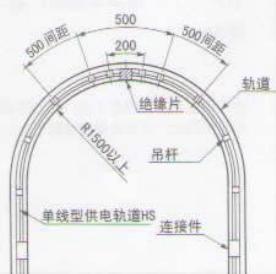


单位: mm

## 10. 集电臂的安装


### ■串列型、单一型时

从单线型供电轨道HS的导体上面到集电臂用安装角钢间的距离为 $65 \pm 10$ mm。

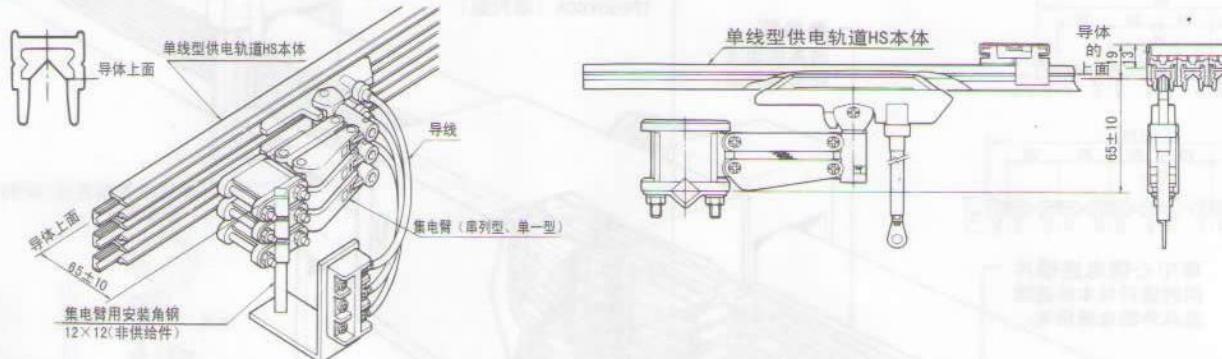


### ■单一型(无线卡)时

从单线型供电轨道HS的导体上面到集电臂安装用角钢的距离为 $60 \pm 10$ mm。

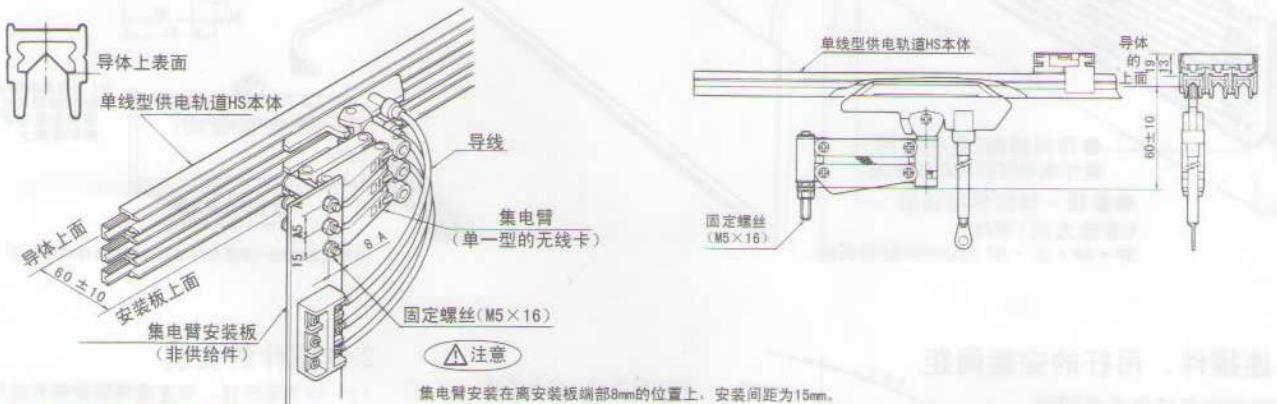

#### △注意

- (1) 严格遵守各部位的安装尺寸，否则会导致接触不良和集电臂的脱线等。
- (2) 按下图那样，贴紧安装集电臂。(无线卡的单一型集电臂除外)
- (3) 安装集电臂时要注意与本体保持平行并且不能扭曲。
- (4) 导线与负荷连接时，必须首先确认本体的相位，然后再接线。

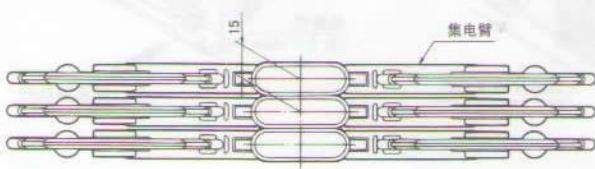


### ■集电子的更换

如果集电子磨损达到更换标记线，请更换。

#### △注意

- 否则会导致因火花引起的火灾、接触不良、集电臂脱线等。

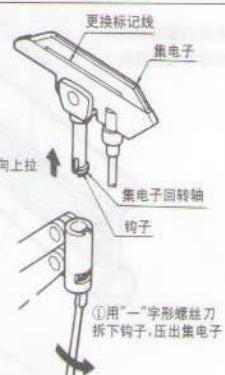

## 11. 导体除尘刷的安装方法

### ●单线型供电轨道HS的导体上面到集电臂的安装用角钢的距离为 $65 \pm 10$ mm。

#### △注意

- 安装导体除尘刷时要注意与单线型供电轨道HS本体保持平行并且不能弯曲。

